LEGENDA DEGLI INTERVENTI

4. DIPINTI MURALI

DEGRADO GENERALIZZATO: DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI

045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente 4PLT8 coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di

martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori. 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, 4PLT9 vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto mediante uno o più

cicli di applicazione di miscele solventi a tampone. DEGRADO GENERALIZZATO:

ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA

045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con 4PRC3 resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate: a spruzzo.

045031c Ristabilimento della coesione della pellicola 4CNS1 pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disgregazione entro il 30% in 1 mq.

DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE

045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente 4PLT8 coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.

045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, 4PLT9 vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone. 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute

4ST7 degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un ma. 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o

4INT3 discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.

DEGRADO GENERALIZZATO: ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO

045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente 4PLT8 coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.

045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, 4PLT9 vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.

065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o 4INT3 discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.

DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI

AP 43 Rimozione applique, compresa rimozione di eventuale 4RIM11 scatola iterna al supporto e sfilamento dei cavi elettrici.

065103c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, 4ST8 fratturazioni, mancanze, per stucchi: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento, al mg. 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute

4ST7 degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.

PERFORAZIONI

045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute 4ST7 degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.

DEGRADO ANTROPICO: ELEMENTI METALLICI INCONGRUI

AP 17 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, 4RIM4 grappe, etc.: che risultino possibile causa di degrado o non siano più utili; per elementi profondi o superficiali.

045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute 4ST7 degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mg.

DEGRADO ANTROPICO: STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO

045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente 4PLT8 coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori. AP_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature

4RIM10 eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili. 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole

dimensioni entro il 15% di un ma DEGRADO DIPINTI MURALI: LACUNA / MANCANZA

045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un ma. DEGRADO DIPINTI MURALI:

FRATTURAZIONE o FESSURAZIONE

045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mg.

DEGRADO DIPINTI MURALI: DISTACCO

045041a Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario 4PRC1 ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi per distacchi entro il 20% con malta idraulica

045033c Ristabilimento dell'adesione della pellicola 4CNS9 pittorica, doratura e/o argentatura, per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un ma, da valutare al ma. 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute

degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mg. DEGRADO DIPINTI MURALI:

SCOLATURA

045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.

045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrammessi al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.

8. ELEMENTI IN LEGNO

DEGRADO ANTROPICO:

065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o 4INT3 discontinuità cromatiche di strati di finitura, con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.

AP 02 ANALISI DEL PREZZO

LEGENDA DEI DEGRADI

DEGRADO GENERALIZZATO DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI Descrizione: accumulo di materiali estranei di varia natura,

Descrizione: caduta e perdita di parti ed elementi lignei decorati.

Descrizione: Presenza di ridipinture eseguite tra il 1957-58 che hanno comportato il cambio del ciclo pittorico mediante aiustapposizione di strati. Sottostante a questo si conserva almeno in parte il ciclo pittorico precedente (probabilmente neno in purite in toto p..... originale di Luigi Catani). Secontuale di presenza del fenomeno sui fondi su 1 mq: 100%

ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO

Descrizione: ossidazione della lumeggiatura stesa con orone a conchiglia che oggi risulta di colore verde-nero. Percentuale di presenza del fenomeno diffusa.

COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI

Descrizione: cavità, fori dovuti all'azione meccanica di tipo

FLEMENTI METALLICI INCONGRUI

escrizione: collocazione impropria di elementi metallici

INTERVENTI SU TUTTE LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DAI DEGRADI MAPPATI

ANNOTAZIONI:

Legenda codici di riferimento al C.M.E. (con voci esempio) 045024b Prezzario 2023 - Restauro dei Beni Artistici - DEI Tipografia del Genio Civile

DEGRADO ELEMENTI LIGNEI quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, coerenza e aderenza al materiale sottostante, ovvero alle ridipinture. Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mg: 100%

INTERVENTO PREGRESSO

Descrizione: intervento di integrazione delle parti lignee

DEGRADO ANTROPICO

Descrizione: collocazione impropria di impianti ed element


PERFORAZIONI


DEGRADO ELEMENTI LIGNEI:

INTERVENTO PREGRESSO


AP_01 Rimozione zeppa e nuova inchiodatura 8RS8


MACANZA AP_02 Posa in opera di nuovi listelli e/o riadesione di parti 8RS7 distaccate DEGRADO ELEMENTI LIGNEI:

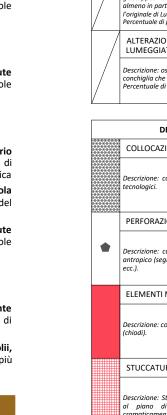


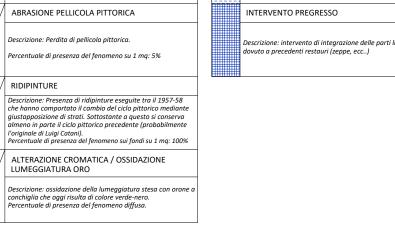



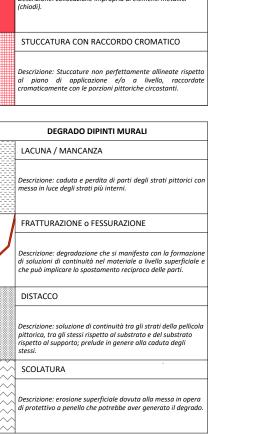

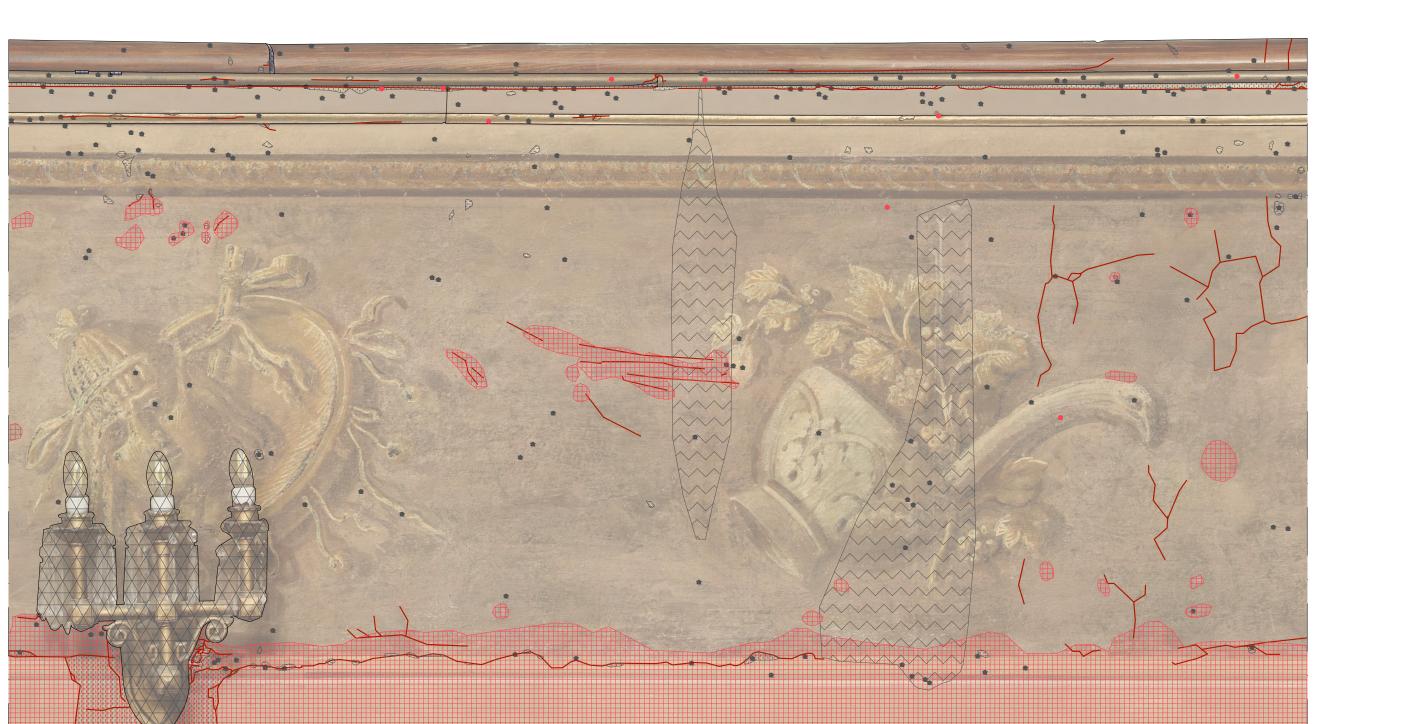

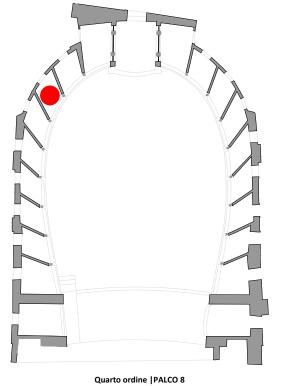



Settore Dipartimentale 5 - U.O. 5.1 Opere e Lavori Pubblici



PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEI PALCHETTI E DEL PALCO REALE, COMPRESE LE PARTI LIGNEE E IN TESSUTO DEL TEATRO DEL GIGLIO

FASE 2 - COMPLETAMENTO

CUP LAVORI: J69F24000060001

DIRIGENTE SETTORE 5 U.O.5.1 EDILIZIA PUBBLICA:	AFFIDATARI:
Ing. Antonella Giannini	Red Studio società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16, 55045, Pietrasanta (LU
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Angelini	Dott.ssa Maria Scalici Arch. Angela Di Paola Arch. Sara Garuglieri Arch. Beatrice Verona Ing. Greta Frosini
Elaborato: TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI	N. elaborato: RES_D-I_4P08 Data elaborato:
	Ottobre 2024

