

LEGENDA DEGLI INTERVENTI

4. DIPINTI MURALI

- DEGRADO GENERALIZZATO: DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4PRC3** DEGRADO GENERALIZZATO: ABRASIONE PELLICOLA PITTORICA
- 4CNS1** 045029c Preconsolidamento della pellicola pittorica con resine acriliche, gomme naturali o altro prodotto idoneo applicate a spruzzo.
- 4CNS1** 045031c Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica, mediante applicazione di prodotto consolidante: in caso di disgregazione entro il 30% in 1 mq.
- 4PLT8** DEGRADO GENERALIZZATO: RIDIPINTURE
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- 4PLT8** DEGRADO GENERALIZZATO: ALTERAZIONE CROMATICA / OSSIDAZIONE LUMEGGIATURA ORO
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, ossidazione lumeggiature con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- 4RIM11** DEGRADO ANTROPICO: COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI
- 4ST8** AP_43 Rimozione applique, compresa rimozione di eventuale scatola iterna al supporto e sfilamento dei cavi elettrici.
- 4ST8** 065103c Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze, per stucchi: strato di profondità con malta idraulica ed eventuale materiale di riempimento, al mq.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- 4ST7** DEGRADO ANTROPICO: PERFORAZIONI
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- 4RIM4** AP_17 Rimozione di elementi metallici quali, perni, staffe, grappe, etc.: che risultino possibile causa di degrado o non siano più utili; per elementi profondi o superficiali.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.


LEGENDA DEI DEGRADI

- DEGRADO GENERALIZZATO**
- DEPOSITO COERENTE / PROTETTIVI ALTERATI**
Descrizione: accumulo di materiali estranei di varia natura, quali, ad esempio, polvere, terriccio, guano, ecc. Ha spessore variabile, coerente e aderente al materiale sottostante, ovvero alle ridipinture. Percentuale di presenza del fenomeno su 1 mq: 100%
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4RIM10** AP_11 Rimozione meccanica e/o chimica di stuccature eseguite durante interventi precedenti: in cemento, in malta idraulica e/o bastarda, in composti resinosi non solubili.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: LACUNA / MANCANZA**
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: FRATTURAZIONE o FESSURAZIONE**
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: DISTACCO**
- 4PRC1** 045041a Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco di supporto del dipinto mediante iniezioni di adesivi riempitivi per distacchi entro il 20% con malta idraulica
- 4CNS9** 045033c Ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica, doratura e/o argentatura, per una diffusione del fenomeno entro il 30% in un mq, da valutare al mq.
- 4ST7** 045079a Stuccatura di fessurazioni, fratturazioni e cadute degli strati d'intonaco, nei casi di stuccature di piccole dimensioni entro il 15% di un mq.
- DEGRADO DIPINTI MURALI: SCOLATURA**
- 4PLT8** 045024b Rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti o parzialmente aderenti: con acqua, pennelli di martora, spugne, spazzolini morbidi, irroratori.
- 4PLT9** 045064b Rimozione di sostanze di varia natura quali olii, vernici, cere, etc. sovrapposti al dipinto mediante uno o più cicli di applicazione di miscele solventi a tampone.
- 8. ELEMENTI IN LEGNO**
- DEGRADO ELEMENTI LIGNEI: MANCANZA**
- 8RS7** AP_02 Posa in opera di nuovi listelli e/o riadesione di parti distaccate
- DEGRADO ELEMENTI LIGNEI: INTERVENTO PREGRESSO**
- 8RS8** AP_01 Rimozione zeppa e nuova inchiodatura
- INTERVENTI SU TUTTE LE SUPERFICI CARATTERIZZATE DAI DEGRADI MAPPATI**
- 4INT3** 065109a Reintegrazione pittorica di lacune, abrasioni o discontinuità cromatiche di strati di finitura, con tecnica tratteggiato/puntinato, ad acquarello o pigmenti in polvere.
- ANNOTAZIONI:**
 Legenda codici di riferimento al C.M.E. (con voci esempio)
 045024b Prezzario 2023 - Restauro dei Beni Artistici - DEI Tipografia del Genio Civile
 AP_02 ANALISI DEL PREZZO

DEGRADO ELEMENTI LIGNEI	
	MANCANZA <i>Descrizione: caduta e perdita di parti ed elementi lignei decorati.</i>
	INTERVENTO PREGRESSO <i>Descrizione: intervento di integrazione delle parti lignee dovuto a precedenti restauri (zeppa, ecc.).</i>

DEGRADO ANTROPICO	
	COLLOCAZIONE IMPROPRIA IMPIANTI <i>Descrizione: collocazione impropria di impianti ed elementi tecnologici.</i>
	PERFORAZIONI <i>Descrizione: cavità, fori dovuti all'azione meccanica di tipo antropico (segni di arma da fuoco, trapuntature, atti vandalici, ecc.).</i>
	ELEMENTI METALLICI INCONGRUI <i>Descrizione: collocazione impropria di elementi metallici (chiodi).</i>
	STUCCATURA CON RACCORDO CROMATICO <i>Descrizione: Stuccature non perfettamente allineate rispetto al piano di applicazione e/o a livello, raccordate cromaticamente con le parti pittoriche circostanti.</i>

DEGRADO DIPINTI MURALI	
	LACUNA / MANCANZA <i>Descrizione: caduta e perdita di parti degli strati pittorici con messa in luce degli strati più interni.</i>
	FRATTURAZIONE o FESSURAZIONE <i>Descrizione: degradazione che si manifesta con la formazione di soluzioni di continuità nel materiale a livello superficiale e che può implicare lo spostamento reciproco delle parti.</i>
	DISTACCO <i>Descrizione: soluzione di continuità tra gli strati della pellicola pittorica, tra gli strati rispetto al substrato e del substrato rispetto al supporto, prelude in genere alla caduta degli stessi.</i>
	SCOLATURA <i>Descrizione: erosione superficiale dovuta allo messa in opera di protettivo a pannello che potrebbe aver generato il degrado.</i>

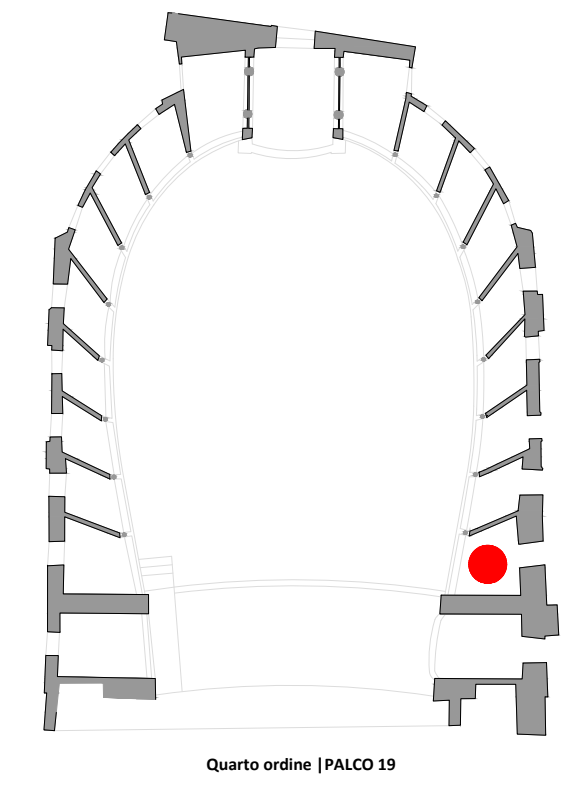

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL RESTAURO DELLE SUPERFICI DECORATE DEI PALCHETTI E DEL PALCO REALE, COMPRESSE LE PARTI LIGNEE E IN TESSUTO DEL TEATRO DEL GIGLIO

FASE 2 - COMPLETAMENTO

CUP LAVORI: J69F2400060001

DIRIGENTE SETTORE 5 U.O.5.1 EDILIZIA PUBBLICA: Ing. Antonella Giannini	AFFIDATARI: Red Studio società di ingegneria s.r.l. Piazza Statuto 16, 55045, Pietrasanta (LU) Dott.ssa Maria Scali Arch. Angela Di Paola Arch. Sara Garuglieri Arch. Beatrice Verona Ing. Greta Frosini
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Stefano Angelini	N. elaborato: RES_D-I_4P19
Elaborato: TAVOLA DEI DEGRADI E DEGLI INTERVENTI	Data elaborato: Ottobre 2024

